



## LuK INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



### A forquilha de desengate não pode ser montada no rolamento de desengate

#### Problemas de montagem em versões com perfil de excêntrico plano

Fabricante: Iveco

Modelos: Stralis I, II  
Euro Trakker I, II

N.º de peça: 643 3320 00  
643 3325 00

Consulte o catálogo de peças para obter informações sobre a atribuição atual

Em alguns casos, o rolamento de desengate não pode ser montado, ou é muito difícil de montar, nos LuK RepSet acima especificados. A causa desta anomalia é a forquilha de desengate com um perfil de excêntrico inadequado para estes RepSet.

Os problemas de montagem ocorrem principalmente com forquilhas de desengate auxiliares que incluem um perfil de excêntrico plano (Figura 1).

Para garantir um processo de reparação sem problemas, recomenda-se a utilização de uma forquilha de desengate original do fabricante do veículo. Esta é fornecida com excêntricos arredondados (Figura 2) e pode ser montada facilmente.



Figura 1: Forquilha de desengate com perfil de excêntrico plano

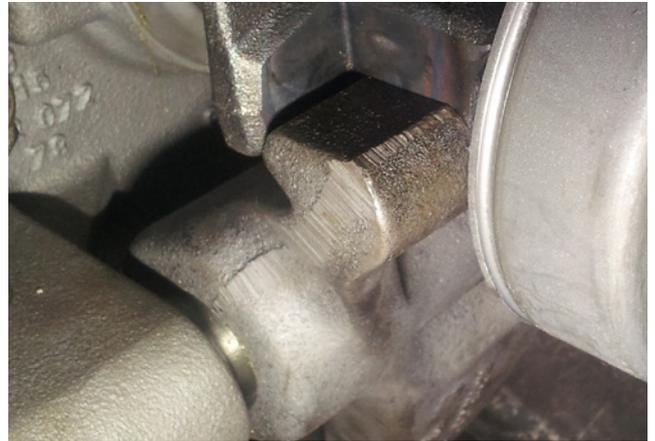


Figura 1: Forquilha de desengate com perfil de excêntrico plano

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 Fax: 91 654 27 61  
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER  
REP>XPERT