

### ContiTech

## Montagehinweis Kühlmittelpumpe WPS3025 für BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i ab Modelljahr 2007

### Problem:

Die ausgebaute elektrische Kühlmittelpumpe verfügt ggf. über vormontierte Silentbuchsen an den 3 Anschraubpunkten (Abb. 1). Diese sind an der neuen Kühlmittelpumpe WPS3025 nicht vorhanden. Die alten Befestigungsschrauben sind ungeeignet.

### Ursache:

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Kühlmittelpumpe auf diese neue Ausführung ohne Silentbuchsen (Abb. 2) umgestellt.

### Lösung:

Die ausgebauten Aluminiumschrauben (M8x36) dürfen nicht mehr weiterverwendet werden, sondern müssen durch kürzere Stahlschrauben (M8x26) ersetzt werden. Hierzu verwenden Sie den separat erhältlichen Montagesatz MS50 (Abb. 3).

Abb. 1

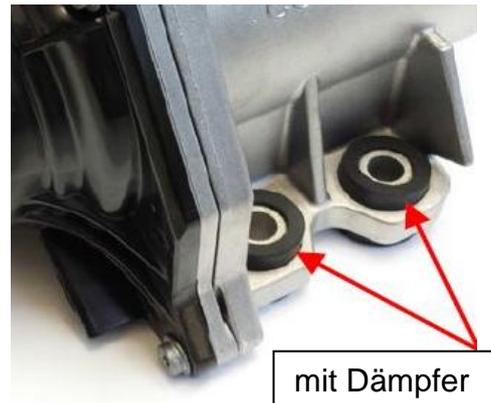


Abb. 2



Abb.3

