


### Napomena za montažu crpke rashladnog sredstva WPS3025 za vozila BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i od godine modela 2007.

#### Problem:

Na demontiranoj električnoj crpki rashladnog sredstva mogu biti montirani gumeni ležajevi na trima točkama zavrtnja (sl. 1). Njih nema na novoj crpki rashladnog sredstva WPS3025. Stari pričvrtni vijci nisu prikladni.

Sl. 1

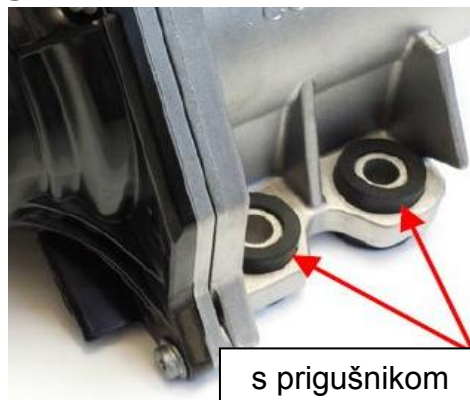

#### Uzrok:

Proizvođač vozila prebacio je crpku rashladnog sredstva na ovu novu izvedbu bez gumenih ležajeva (sl. 2).

Sl. 2



#### Rješenje:

Demontirane aluminijske vijke (M8x36), koji se više ne smiju rabiti, treba zamijeniti kraćim čeličnim vijcima (M8x26).

Pritom upotrijebite zasebno isporučiv komplet za montažu MS50 (sl. 3).

Sl. 3

