

### Instrucciones de montaje de la bomba de refrigerante WPS3025 para BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i a partir del año de modelo 2007

#### Problema:

La bomba de refrigerante eléctrica desmontada puede disponer de bujes silenciadores premontados en los 3 puntos de atornillado (Fig. 1). Estos no existen en la nueva bomba de refrigerante WPS3025. Los antiguos tornillos de fijación no son apropiados para su reuso.


#### Causa:

El fabricante del vehículo cambió la bomba de refrigerante a esta nueva versión sin bujes silenciadores (Fig. 2).

#### Solución:

Los tornillos de aluminio (M8x36) desmontados no pueden reutilizarse, sino que deben sustituirse por tornillos de acero más cortos (M8x26). Para ello, utilice el juego de montaje MS50 disponible por separado (Fig. 3).

**Fig. 1**

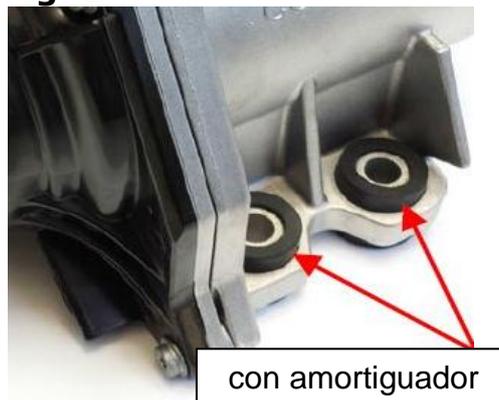

**Fig. 2**



**Fig. 3**

