


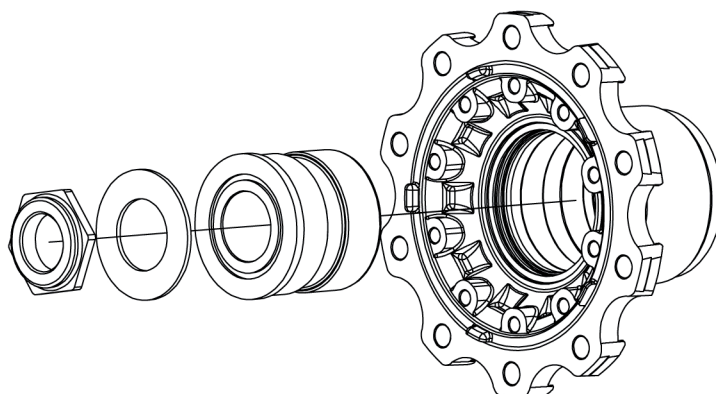

Moment dokręcania



Podczas przykręcania piastę osi ciągle obracać.
Nakrętkę osi przykręcić i nie luzować. Następnie nakrętkę osi zabezpieczyć.

Nakrętka osi z gwintem prawym 700 Nm

Nakrętka osi z gwintem lewym stopień 1 = 200 Nm

Nakrętka osi z gwintem lewym stopień 2 = dalej przykręcać o kąt 47°
