


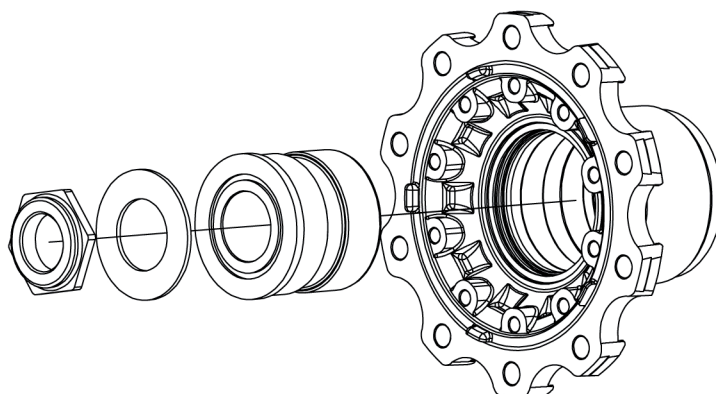

Moment dokręcania



Podczas przykręcania piastę osi ciągle obracać.
Nakrętkę osi przykręcić i nie luzować.

Nakrętka osi = 1100 Nm

Alternatywnie, gdy klucz dynamometryczny nie wskazuje do 1100 Nm:

Nakrętka osi stopień 1 = 200 Nm

Nakrętka osi stopień 2 = dalej przykręcać o kąt 45°
