



febiEXAKT



Španer

febi br. 21764

uporedni br. 036 109 243 J

odgovara za

Seat Cordoba,
Seat Ibiza II, III (1.4 16V AFH, 1.0 16V AVZ),
VW Polo 3 (1.4 16V AFH)



>> PROBLEM:

Španer uzrokuje vibriranje kaiša i stvaranje neprijatnog zvuka.

>> UZROK:

Ranija verzija španera (uporedni br. 036 109 243 D i 036 109 243 G) je okruglog oblika i kao takva dovodi do pomenutih problema. Ova verzija je kod VW zamenjena i nije više aktuelna.

>> REŠENJE:

febi preporučuje korišćenje španera febi 21764 (uporedni br. 036 109 243 J) – optimalno rešenje za navedene probleme. Površina naleganja ima dijagonalna ispupčenja (pogledajte slike), što omogućava pravilnije i ravnomerno okretanje zupčastog kaiša. Ujedno je i vibriranje kaiša ublaženo, a tako se obezbeđuje i duži vek trajanja.

>> VAŽNO:

Površina španera sa dijagonalnim ispupčenjima nije greška! Momenat pritezanja vijka španera je 20Nm.

