

febiEXAKT




Motor de limpiaparabrisas

N.º febi 22688

N.º de comp. 202 820 23 08

Apto para
Mercedes-Benz, clase C (W202)

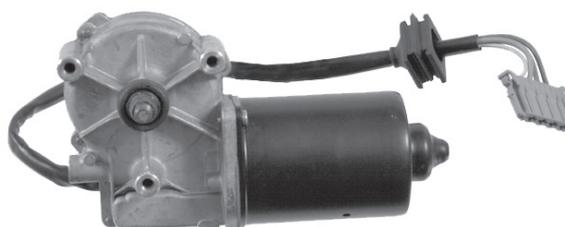

>> PROBLEMA:

Cuando está en marcha, el motor del limpiaparabrisas hace ruido, se interrumpe o se estropea completamente.

>> CAUSA:

El motor de limpiaparabrisas pone en movimiento el varillaje y el mecanismo de elevación para accionar el brazo del limpiaparabrisas (véanse fotografías 1 y 2). Por influencia externa, el movimiento de estos componentes puede obstaculizarse.

La rueda dentada del motor es de plástico y puede dañarse fácilmente (véanse fotografías 3 y 4). Si hay algún fallo en la rueda dentada de plástico, la rueda helicoidal deja de accionar completamente la rueda dentada. Como consecuencia, el limpiaparabrisas no funciona correctamente, hace ruido y/o deja de funcionar completamente.

>> SOLUCIÓN:

febi bilstein recomienda comprobar la capacidad de movimiento del varillaje y del mecanismo de elevación antes de montar el motor de limpiaparabrisas febi 22688. Esto puede impedir el fallo prematuro del motor de limpiaparabrisas.

