

**Applicabile a:**  
Mazda 3 (BK), MX-5 (NC)



IT

## Kit cuscinetto ruota

### Problema

Dopo l'installazione di un nuovo cuscinetto ruota o di un giunto omocinetico, il veicolo emette un suono tipo "click/clunk" quando si muove in avanti o indietro da fermo.

### Causa

Il rumore è il risultato di un piccolo movimento tra il cuscinetto ruota/flangia di trasmissione e il giunto omocinetico esterno.

### Soluzione

Pulire accuratamente la superficie di accoppiamento tra il cuscinetto ruota/ flangia di trasmissione e il giunto omocinetico esterno utilizzando uno sgrassatore adatto. Una volta sgrassata la superficie di accoppiamento, applicare un leggero strato di grasso al molibdeno (febi 02582) tra le due superfici e rimontare il tutto utilizzando un nuovo dado del mozzo.

Fare attenzione a non sporcare di grasso il disco freno o le pastiglie.

Per ulteriori informazioni tecniche visitare: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)