

 febi 47770**Aplicações:**

Vários modelos Citroen, Ford, Mazda, Peugeot, Suzuki e Toyota



PT

Tubo do Radiador

Problema

Durante a manutenção programada para substituição da correia de distribuição e da bomba de água, será necessário que o sistema de refrigeração seja drenado. Isto requer a remoção e reinstalação dos tubos do sistema de refrigeração. Os conectores rápidos e juntas de plástico quebradiços podem fraturar, o que pode causar fuga do líquido de refrigeração.

Causa

Altas temperaturas e exposição prolongada a fluidos podem fazer com que a borracha do tubo do líquido de refrigeração fique macia e expanda, o que pode levar à falha do tubo. Os conectores de plástico, por sua vez, tornam-se frágeis e são suscetíveis a quebrar devido à vibração do motor e à pressão do líquido de refrigeração circulante. Os conectores rápidos também podem falhar quando os tubos são removidos durante a manutenção do sistema de refrigeração.

Solução

A febi recomenda realizar uma verificação minuciosa dos tubos do sistema de refrigeração e conectores de plástico quanto a sinais de danos ao remover e instalar o sistema de distribuição e a bomba de água. Devido à localização dos conectores plásticos deste tubo em relação à bomba de água, é necessária a remoção e instalação durante a substituição da bomba de água, o que pode causar fraturas ao redor dos conectores de plástico. Recomenda-se que este tubo de refrigeração seja substituído como manutenção preventiva.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com