


SWAG 10 92 6775

Uygun olduğu araç tipleri:
Mercedes Benz CDi motorlar

Karşıl. No. 611 200 05 70

SWAG®

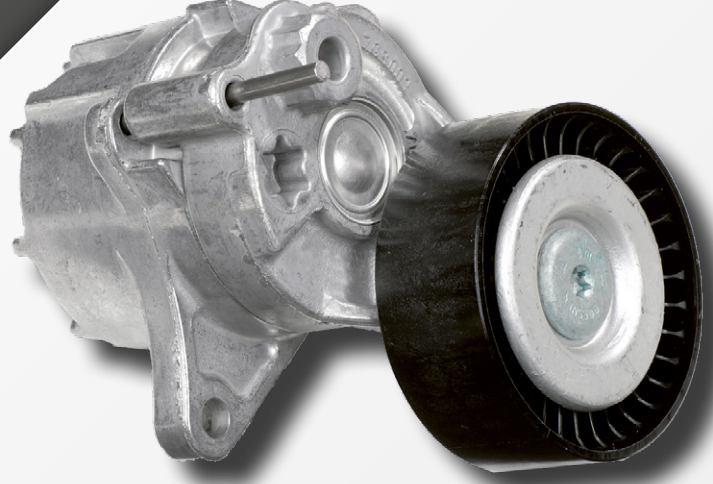

Kayış Gergisi

Sorun

Orjinal versiyon kayış gergisinin (Karşıl. No. 611 200 04 70) takılı olduğu araç çalıştığı zaman, gerginin tasarımından kaynaklı, ses problemi ortaya çıkmaktadır (Üretici bu tip gergileri değiştirmiştir).

Sebebi

Ses sorununun ortaya çıkmasının sebebi; yayın çok uzun olması ve yuva tabanıyla direk temas etmesidir (1). Bu uygulama için önemli olan şey, yayın (2), (6) burulma karakteristiğidir. Yayın, yuva tabanına (4) ve içi boşluklu pime (3) sürtünmesi sonucu ses meydana gelir.

Bağımsız yedek parça pazarı için çözüm:

SWAG, bağımsız yedek parça pazarı için SWAG no 10 92 6775 (Karşıl. No. 646 200 05 70) ürününü sunar.

Yay yuvasının içine yerleştirilen, aşınmaya karşı son derece dayanıklı bir burç yardımıyla, metalin metale sürtünmesinin önüne geçilmiştir. Yayın sadece burulma karakteristiği önemli olduğu için, boyu kısaltılmıştır (6).

Yay, sadece plastik burç ile temas eder (7) ve bu sayede yay ile yuvanın direk teması engellenmiş olur. Ses sorunu böylelikle çözülmüş olur. Yeni tip kayış gergisinde (8), yay yuvasına çelik bir pim yerleştirilerek, yay merkeze alınmıştır.



Karşıl. No. 611 200 04 70



SWAG № 10 92 6775
Karşıl. No. 646 200 05 70

For more technical information please visit:
partsfinder.bilsteingroup.com