

SWAG 30 93 7400

30 93 7401, 30 93 7402

Pentru:

Various Audi, Seat, Skoda,
and Volkswagen models

SWAG®



Lichid de răcire G12++

Problemă

Încălzire interioară ineficientă sau răcirea ineficientă a motorului cauzată de blocarea parțială a sistemului de răcire și limitarea fluxului de lichid de răcire.

Cauză

O reacție chimică și interacțiune a lichidului de răcire cu unele garnituri și materiale plastice din sistemul de răcire, care poate provoca depuneri. Aceste depuneri pot bloca sau restricționa debitul în sistemul de răcire; acest lucru poate cauza, de asemenea, probleme la componentele în mișcare din cadrul sistemului.

Soluție

Pentru a preveni această problemă, sistemul de răcire și încălzire interioară trebuie verificat în mod regulat pentru funcționare și eficiență. Dacă se constată că este ineficientă, partea afectată trebuie înlocuită și sistemul de răcire spălat. Ca măsură de precauție, vă recomandăm să înlocuiți lichidul de răcire la toate vehiculele umplute inițial cu lichid de răcire G13 cu lichid de răcire G12++.

Apa utilizată pentru amestec are o influență majoră asupra eficienței lichidului de răcire deoarece calitatea apei poate diferi de la o țară la alta și chiar de la o regiune la alta. Apa folosită trebuie să fie de calitate apei potabile. Dacă acest lucru nu este posibil, vă recomandăm să folosiți apă distilată atunci când amestecați lichidul de răcire pentru completarea sau reînnoirea acestuia.

Pentru mai multe informații tehnice, vă rugăm să vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com