


SWAG 10 92 2688

Passend für:
Mercedes-Benz C-Class (W202)

Vergl. Nr. 202 820 23 08

SWAG®

DE

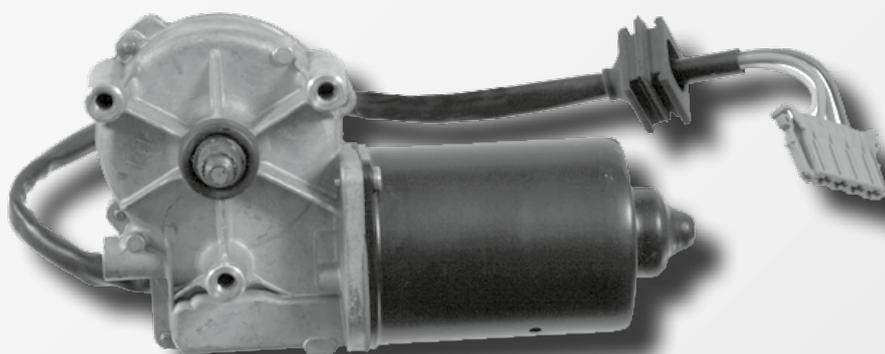

Scheibenwischermotor

Problem

Im Betriebszustand verursacht der Scheibenwischermotor Geräusche, hat Aussetzer oder fällt komplett aus.

Ursache

Der Scheibenwischermotor betätigt Gestänge und Hubmechanismus zum Antrieb des Scheibenwischerarms (siehe Fotos 1 und 2). Durch äußere Einflüsse kann es zu einer Schwergängigkeit dieser Komponenten kommen. Das Zahnrad des Motors ist aus Kunststoff und kann leicht beschädigt werden (siehe Fotos 3 und 4). Liegt ein Defekt des Kunststoffzahnrads vor, betätigt das Schneckenrad das Zahnrad nicht mehr in vollem Maße. Dies hat zur Folge, dass der Scheibenwischer nicht mehr korrekt arbeitet, Geräusche macht und/oder komplett ohne Funktion ist.

Lösung

SWAG empfiehlt, vor dem Einbau des Scheibenwischermotors SWAG 10 92 2688, Gestänge und Hubkolben auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Dies kann einen vorzeitigen Ausfall des Scheibenwischermotors verhindern.



Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com