

**Audi/ VW provjera tlaka u kućištu koljenastog vratila za motore****AKN/ AFB****Gubitak ulja na turbopunjaču zbog povećanog tlaka u kućištu koljenastog vratila**

Kod gubitka ulja u području kućišta turbopunjača obavezno treba provjeriti tlak u kućištu koljenastog vratila kada je motor topao (iznad 80°C). U tu svrhu na cijevu u kojoj se nalazi šipka za mjerjenje razine ulja spojiti mjerač tlaka (VAG1371) i pustiti da motor radi u praznom hodu najmanje 3 minute. Ako tlak poraste na više od 5 mbara, treba promijeniti separator uljnih para. Ako je tlak veći od 5 mbara, ulje iz turbopunjača ne može se bestlačno vraćati u korito ulja, pa kroz kućište turbopunjača dolazi do gubitka ulja, čak ako brtva i nije neoštetećena.

**Rok važenja:**Ova servisna informacija vrijedi za zamjenu turbopunjača s **BTS brojem: T911001**;**Proizvođačev kataloški broj:** 454135- (GARRETT);**Br. originalnog dijela:** 059145701C, 059145701G, 059145702D.**Napomena za narudžbu:**

Separator uljnih para (set brtvi za držač filtera za ulje) ima VW kataloški broj: 059103464, odn. 059103464B  
Brojevi originalnih dijelova (OE) služe samo za usporedbu