



FAG 0035 – SERVICE INFO



Zmodyfikowana flansa łożyska koła

Należy użyć śrub dołączonych do zestawu

Producent: BMW

Modele:
5 Ser (F07, F10, F11, F18)
6 Ser (F06, F12, F13)
7 Ser (F01, F02, F03, F04)
X1 (E84)
X3 (F25)
X4 (F26)

Lista w odniesieniu do katalogu części

Pojazdy wymienione powyżej są wyposażone w łożysko koła trzeciej generacji które jest przymocowane do zwrotnicy czterema śrubami.

W kolejnych latach produkcji producent pojazdu (BMW) zdecydował się użyć łożyska koła z innym gwintem.



Foto 2: Zawsze używaj nowych śrub dołączonych do zestawu

Uwaga:

Użycie śrub z innym skokiem gwintu może zniszczyć gwint we flanszy. W najgorszym wypadku może doprowadzić do urwania koła!

Dlatego też podczas naprawy zaleca się wkręcać śruby ręką, a dopiero później dociągać narzędziami z odpowiednią siłą. Nie zaleca się używania narzędzi pneumatycznych podczas montażu.

Poniżej momenty dokręcenia śrub:

M12x1,5	M12x1,25
1 etap: 80 Nm	1 etap: 20 Nm
2 etap: +/-90°	2 etap: 120 Nm
	3 etap: +/-90°

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!



Foto 1: Śruba po lewej: M12x1.5

Śruba po prawej: M12x1.25

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT