




SERVICE INFO – INA 0050



Mercedes-Benz hjelpedrift:

Monteringsanvisning for styrerulle 534 0243 10 og 534 0244 10

Produsent:	Mercedes-Benz
Modeller:	A-Klasse (W168) B-Klasse (W245) Vaneo (414)
Motorer:	1.4 (166.940) 1.5 (266.920) 1.6 (166.960, 166.961) 1.7 (266.940) 1.9 (166.990, 166.991) 2.0 (266.960, 266.980) 2.1 (166.995) 1.7D (668.940, 668.941, 668.942, 668.914)
OE nr.:	(1) A 166 200 09 70 (2) A 668 200 21 70
Artikkel nr.	(1) 534 0243 10 (2) 534 0244 10

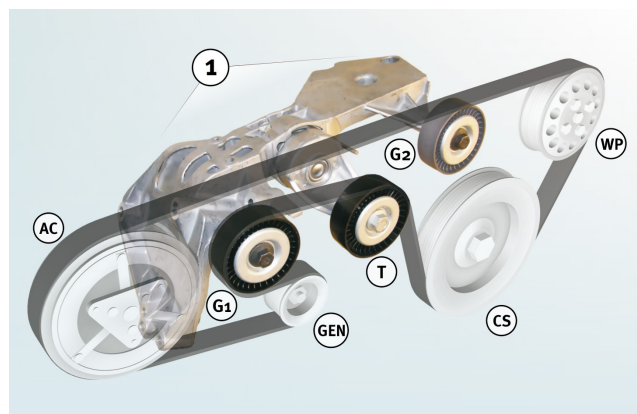

Figur 1: 534 0243 10 - Bærer med spennenhet i hjelpedrift-diagrammet

Forklaring til Fig. 1:

- (1) Spennenhet med spennarm (T) og venderuller (G1/G2)
- (AC) AC-kompressor
- (GEN) generator
- (CS) Veivaksel
- (WP) Vannpumpe

Kjøretøyene nevnt ovenfor, der spennenheten 534 0243 10 eller 534 0244 10 er montert, kan oppleve økende støynivå eller økt remslitasje. Disse symptomene kan også oppstå etter at spennenheten og remmen har blitt skiftet ut.

Henstilling:

Monteringsrekkefølgen og dreiemoment på spennenhetens skruer må følges. En instruksjonsark medfølger produktene.

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler nøye kontroll av innstillingen til de enkelte monterte remrullene, spesielt innstillingen til generatoren og vannpumpen. Hvis noen feilinnstilling identifiseres, er det viktig at dette korrigeres.

Ytterligere informasjon:

1. Kontroller at friløpremskiven OAP fungerer som den skal, og skift den ut om nødvendig.
2. Bare skift ut hele spennenheten. Den medfølgende remspenneren kan ikke skiftes ut individuelt.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

INA 0050