



SERVICE INFO – INA 0050



Aggregatdrift Mercedes-Benz:

Monteringsanvisningar till sträckarenheter 534 0243 10 och 534 0244 10

Tillverkare: Mercedes-Benz

Modeller: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Motorer: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942,
668.914)

Best. nr.: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Art-nr.: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

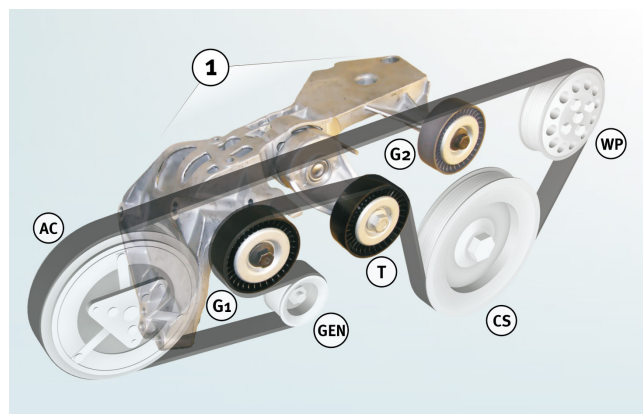


Bild 1: 534 0243 10 – bärenhet med sträckarenhet i aggregatdrivning, samt drivningsschema

Förklaring till bild 1:

- (1) Sträckarenhet med spännarm (T) och löprullar (G1/G2)
- (AC) AC-kompressor
- (GEN) Generator
- (CS) Vevaxel
- (WP) Vattenpump

Hos ovanstående fordon, i vilka sträckarenheterna 534 0243 10, eller 534 0244 10 sitter monterade, kan buller, eller ökad förslitning av remmen uppträda. Dessa symptom kan uppträda också efter utbyte av sträckarenheterna.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar exakt kontroll av att remskivorna till de olika aggregaten befinner sig i samma plan, särskilt gäller detta generator och vattenpump. Om någon avvikelse konstateras, måste denna ovillkorligen rättas till.

OBS:

Monteringsordning och åtdragningsmoment hos skruvar hos sträckarenheten måste ovillkorligen följas. Aktuell monteringsanvisning finns bipackad med produkten.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Ytterligare anvisningar:

1. Kontrollera funktionen hos generatorns frinav och byt ut det vid behov.
2. Byt endast ut sträckarenheten som en komplett enhet. Den remsträckare som finns i enheten kan inte bytas ut som enskild komponent.

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0050