



SERVICE INFO – INA 0081



Instrucțiuni de montare

a întinzătorului 534 0412 10

Producător:	Ford
Modele:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
Nr. OE:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Nr. identificare piesă:	534 0412 10

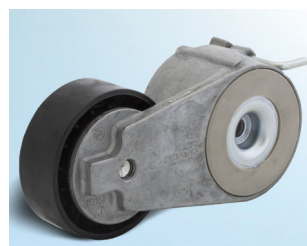


Figura 1: Versiunea 1



Figura 2: Versiunea 2

În cazul autovehiculelor menționate există două versiuni de întinzător pentru accesorii, ce se montează „ex-works“.

Versiunea 1 (Figura 1) poate fi utilizată doar împreună cu un amortizor de vibrații ale arborelui cotit.

Version 2 (Figura 2) can be installed both in vehicles with a crankshaft vibration damper și autovehicule cu arbore cotit cu rolă fixă.

De aceea, Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive produce doar versiunea 2 a întinzătorului.

În cazul montării întinzătorului 534 0412 10, produs de Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive, asigurați-vă că șurubul vechi este înlocuit cu cel nou, inclus în pachet (Figura 3).

În plus, în cazul motoarelor al căror arbore cotit este prevăzut cu un amortizor de vibrații, este necesară verificarea stării mecanice a acestuia și a integrității articulației din cauciuc / metal.

Înlocuiți amortizorul de vibrații al arborelui cotit dacă este defect.

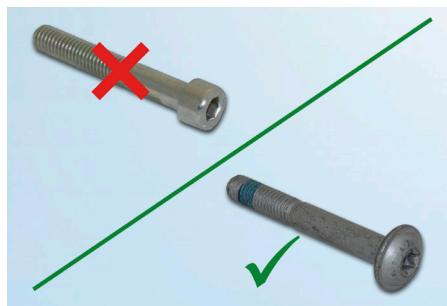


Figura 3: Șuruburi

Atenție:
Utilizați șurubul inclus în pachet!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0081