

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicación para el montaje del brazo tensor

534 0412 10

Fabricante: Ford

Modelos: Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Motor: 1.8 TDCi

Referencias originales:

6G9Q-6A228-BC / 1425510

8G9Q-6A228-AA / 1567809

Nº de artículo:

534 0412 10



Figura 1: Versión 1



Figura 2: Versión 2

En la fabricación de los vehículos mencionados se emplean dos versiones distintas del brazo tensor para la transmisión del grupo.

La versión 1 (**Fig. 1**) solo puede utilizarse junto con poleas damper del cigüeñal.

La versión 2 (**Fig. 2**) puede emplearse tanto en vehículos que posean damper de cigüeñal como en vehículos que posean una polea de cigüeñal rígida.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece únicamente la versión 2 del brazo tensor.

Durante la instalación del brazo tensor 534 0412 10 de Schaeffler Automotive Aftermarket, es imprescindible cambiar el tornillo extraído del brazo tensor antiguo por el tornillo nuevo suministrado (**Fig. 3**).

Asimismo, en los motores que tengan damper de cigüeñal se debe comprobar su correcto funcionamiento mecánico y el perfecto estado de la unión de goma y metal.

Si el amortiguador del cigüeñal presentara daños o defectos, también debe cambiarse.

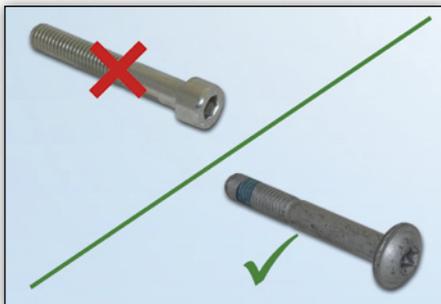


Figura 3: Tornillos

Atención:

Utilice siempre el tornillo suministrado con el brazo tensor.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 09.2011

INA 0081

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte

E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España

Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61

www.Schaeffler-Aftermarket.es

