



SERVICE INFO – INA 0081



Рекомендации по установке

для натяжителя 534 0412 10

Производитель:	Ford
Модели:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Двигатель:	1.8 TDCi
OE номера:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Арт. номер:	534 0412 10

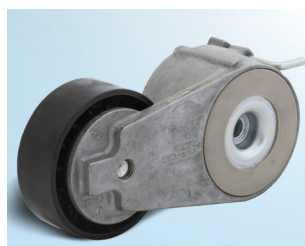


Рисунок 1: Версия 1



Рисунок 2: Версия 2

В указанных автомобилях может устанавливаться два варианта натяжителя ремня вспомогательного оборудования.

Вариант 1 (Рис. 1) может быть установлен только в сочетании с демпфированным шкивом коленвала.

Вариант 2 (Рис. 2) может устанавливаться на автомобилях и с демпфированным и с цельным шкивом коленвала.

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает только натяжитель варианта 2.

При установке натяжителя 534 0412 10, предлагаемого Schaeffler Automotive Aftermarket, необходимо убедиться, что болты, извлеченные из старого натяжителя, заменены новыми, вложенными в комплект. (Рис.3).

Кроме того, на двигателях, оснащенных демпфированным шкивом коленвала, необходимо убедиться в его целостности и отсутствии повреждений на металлических/резиновых частях.

Если шкив коленвала поврежден, его необходимо заменить.

Важно:

Необходимо использовать новые болты натяжителя, входящие в комплект поставки.

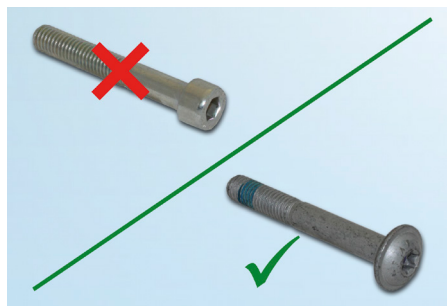


Рисунок 3: болты

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях.

ООО "Шэффлер Руссланд"
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0081