



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Tensor de correa: riesgo de confusión

Tensores de correa idénticos con diferentes fuerzas de amortiguación

Fabricantes: Honda

Modelos: CRV 2,0
CIVIC 1,6/ 1,8/ 2,0
ACCORD 2,0
CRIDER

Motores: 1,6 litros
1,8 litros
2,0 litros

Referencia: 534 0316 10
534 0534 10

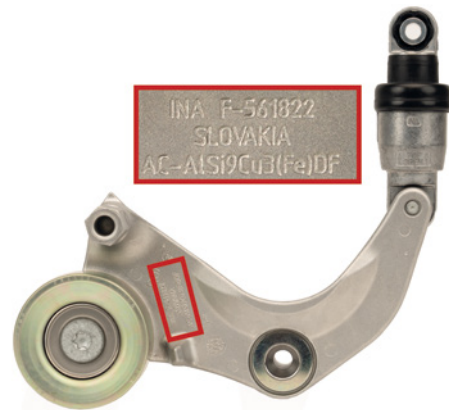


Imagen 1: Número de fabricación de la parte delantera del brazo de fundición

Consulta el catálogo de piezas para obtener información actualizada sobre la aplicación de este producto.

Los tensores de correa con referencias 534 0316 10 y 534 0534 10 tienen el mismo aspecto. Además, sus brazos de fundición presentan en la parte delantera el mismo número de fabricación (F-561822) (imagen 1). La principal diferencia entre ambos brazos tensores reside en el uso de elementos de amortiguación hidráulica de distintas resistencias. Por lo tanto, una confusión puede causar un fallo de funcionamiento de la distribución por correa.

Ambos tensores de correa se pueden distinguir claramente entre sí observando las siguientes características de producción: el tensor de correa con referencia 534 0316 10 está equipado con el amortiguador F-551449.06-0100. La marca de la parte inferior del brazo (imagen 2) podría ser Y0927.50, por ejemplo. Este número 50 ubicado al final es determinante, ya que representa una fuerza de amortiguación de 3500 N +/- 800 N.



Imagen 2: La marca de la parte inferior puede terminar en 50 o 60

El tensor de correa con referencia 534 0534 10 está equipado con el amortiguador F-561822.04-100. La marca de la parte inferior del brazo podría ser Y0927.60, por ejemplo. Este número 60 ubicado al final es determinante, ya que representa una fuerza de amortiguación de 2700 N +/- 700 N.

Para evitar confusiones al sustituir el tensor de correa, asegúrate de que las características de producción de la pieza antigua coinciden con las de la pieza nueva.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Spain, S.L.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT