


PI 1898

Только для специалистов!

1/1

PRODUCT INFORMATION

МОДИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

ШАТУННЫЙ ПОДШИПНИК – ДВИГАТЕЛИ RENAULT K9K

Клиенты Motorservice сообщают, что более узкий нижний вкладыш шатунного подшипника в двигателях Renault K9K часто изнашивается преждевременно.

Чтобы противостоять такому износу, компанией Motorservice было принято решение изготавливать входящий в комплект шатунного подшипника нижний вкладыш с такой же шириной, как и у верхнего вкладыша.



Двигатель	Конструкция	Материал	Диаметр вала [мм]	Отверстие корпуса [мм]	Ширина подшипника [мм]	Толщина стенки [мм]	Степень ремонта [мм]	Тов. № изделия
K9K	PL	St/B/G	43,960	47,610	20,60	1,808	STD	77 837 600
			43,980	47,628				
			43,710			1,933	0,25	77 837 610
			43,730					
			43,460			2,058	0,50	77 837 620
			43,480					
			43,210			2,183	0,75	77 837 630
			43,230					

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.

Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.

