

Blue Print

ADC44288, ADM54212, ADM54214, ADM543124, ADM543127



Aplicações:

Mazda 6, Mazda CX-5 equipado com travão de estacionamento elétrico (EPB)



PT

Pastilhas de travão traseiras, Discos de travão

Problema

Quando substitui as pastilhas de travão traseiras e/ou os discos de travão traseiros, é necessário colocar o veículo em modo de manutenção. Com este modo ativado, o motor elétrico do EPB é ativado e permite que os pistões das pinças sejam recolhidos para permitir a manutenção dos travões.

Causa

Quando o EPB é acionado, o sistema detecta a posição atual do disco de travão e ajusta automaticamente a posição ideal para a posição de destravado (folga entre a pastilha e o disco).

A não execução do procedimento correto (ou seja, não colocar o veículo no modo de manutenção) poderá causar um problema de funcionamento do sistema EPB.

Solução

Ao efetuar alguma reparação ou manutenção nos travões traseiros nos veículos acima indicados, é importante colocar o veículo no modo de manutenção, tal como explicado na página seguinte.

Atenção: Se efetuar este procedimento com o veículo no chão, bloqueie as rodas dianteiras e traseiras utilizando calços de roda. Se não o fizer, o veículo pode mover-se quando o travão de estacionamento elétrico for desativado.

O sistema EPB não funcionará se a tensão da bateria for insuficiente. Por conseguinte, é aconselhável utilizar uma unidade de apoio da bateria ao efetuar esta operação.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print

ADC44288, ADM54212, ADM54214, ADM543124, ADM543127



Aplicações:

Mazda 6, Mazda CX-5 equipado com travão de estacionamento elétrico (EPB)



PT

Ativar o modo de manutenção.

1. Ligue a ignição (motor desligado).
2. Solte o travão de estacionamento elétrico.
3. Desligue a ignição e, em seguida, ligue a ignição (motor desligado) no espaço de 5 segundos, mantendo as seguintes condições.
 - Prima o interruptor do travão de estacionamento elétrico.
 - Carregue no pedal do acelerador totalmente.
4. Verifique se a luz de aviso do travão de estacionamento elétrico está acesa numa cor âmbar e se o modo está alterado para o modo de manutenção.
5. Desligue a ignição.

Efetue todas as reparações necessárias ou substitua os travões traseiros.

Desativar o modo de manutenção

1. Ligue a ignição (motor desligado).
2. Desligue a ignição e, em seguida, ligue a ignição (motor desligado) no espaço de 5 segundos, mantendo as seguintes condições.
 - Puxar o interruptor do travão de estacionamento elétrico.
 - Carregue no pedal do acelerador totalmente.
3. Verifique se a luz de aviso do travão de estacionamento elétrico se desliga e se o modo de manutenção termina.
4. Desligue a ignição.

Após a conclusão de todas as reparações, verifique o funcionamento do EPB com o motor em funcionamento ou com a bateria totalmente carregada (motor desligado).

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com