


Blue Print ADG030148, ADG030149, ADB113012

Aplicações:

BMW MINI 1.4i, 1.6i e 1.4TD 2001 > 2008



PT

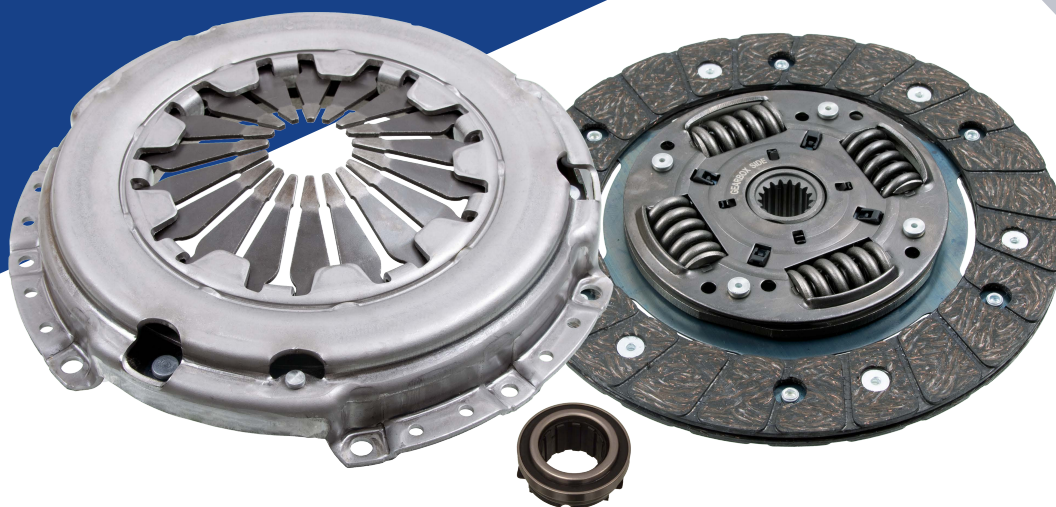

Kit de embraiagem

Problema

O veículo apresenta sintomas como o não engate da embraiagem, dificuldade na seleção das mudanças e "trepidação" da embraiagem.

Causa

A área soldada na forquilha da embraiagem pode fraturar. Como tal, a forquilha irá fletir durante o funcionamento, impedindo que a embraiagem engate completamente. (Fig.1)

Solução

É imperativo que a forquilha e o tubo guia sejam limpos e cuidadosamente inspecionados, quanto a fadiga ou danos, durante a remoção da transmissão, como parte do procedimento de substituição da embraiagem.

É recomendado que a forquilha seja substituída ao mesmo tempo que a embraiagem, porque a falha da forquilha é um problema conhecido nos modelos MINI listados acima. A não identificação e substituição de uma forquilha defeituosa pode causar problemas de folga e dificuldade na seleção de mudanças. Recomenda-se também que os casquilhos do pivô da forquilha e o pino de bloqueio sejam renovados ao durante o procedimento.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com