LuK INFORMACIÓN DE SERVICIO

Ruidos de chirrido procedentes del embrague

El embrague y la horquilla de desembrague accesoria no son compatibles

Fabricantes: Mercedes Benz

Modelo: Bus Tourismo

Año del modelo: 2003-

Referencia: 643 3315 00
643 3453 00

Consulte el catálogo de piezas para obtener información sobre la asignación actual

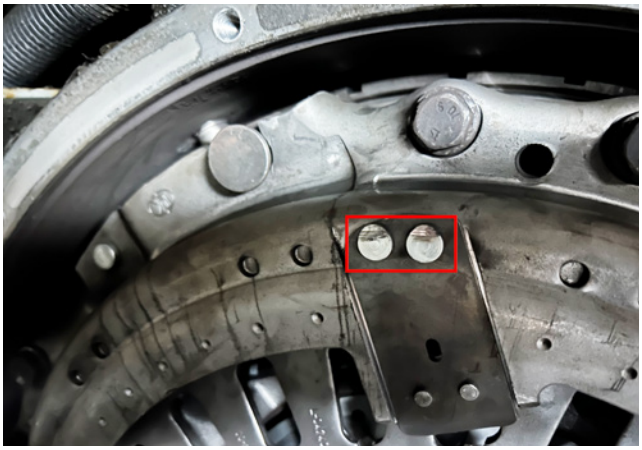

Imagen 1: Merma de material en los remaches debido a una horquilla de desembrague incorrecta

En algunos casos, pueden producirse ruidos de chirrido procedentes de la carcasa de la transmisión después de sustituir el embrague en el modelo de vehículo especificado anteriormente.

Esto se debe a una holgura insuficiente entre la horquilla de desembrague y el embrague. La horquilla de desembrague roza con la cubierta del embrague y desgasta el material de los remaches de la unidad de ajuste (imagen 1).

La anomalía solo se produce con las horquillas de desembrague accesorias. Por este motivo, al instalar los LuK RepSet especificados anteriormente, han de combinarse únicamente con las horquillas de desembrague originales del fabricante del vehículo.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Situación 12.2024 **LuK 0112** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER REPXPERT