LuK INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Ruídos de rangido da embraiagem

A embraiagem e a forquilha de desengate auxiliar não são compatíveis

Fabricante: Mercedes Benz

Modelo: Bus Tourismo

Ano do modelo: 2003-

N.º de peça: 643 3315 00
643 3453 00

Consulte o catálogo de peças para obter informações sobre a atribuição atual

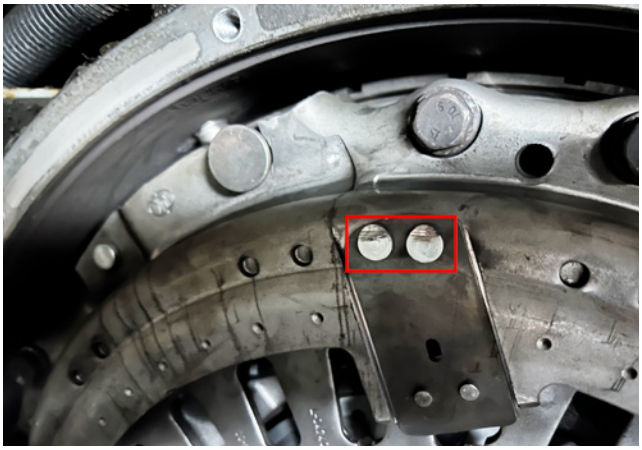

Figura 1: Desgaste de material nos rebites devido a forquilha de desengate incorreta

Em alguns casos, podem ocorrer ruídos de rangido provenientes do alojamento do cárter após a substituição da embraiagem no modelo de veículo acima especificado.

A causa da anomalia é a folga insuficiente entre a forquilha de desengate e a embraiagem. A forquilha de desengate exerce fricção contra a prensa da embraiagem e desgasta o material nos rebites da unidade de ajuste (Figura 1).

A anomalia ocorre apenas com forquilhas de desengate auxiliares. É por isso que, ao instalar os LuK RepSet acima especificados, é essencial que estes apenas sejam combinados com as forquilha de desengate originais do fabricante do veículo.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Estado 12.2024 **LuK 0112** Salvo modificações técnicas
As referências OE são citados apenas para fins comparativos
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 Fax: 91 654 27 61
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER REPXPERT