PROTIPS

Blue Print ADG030148, ADG030149, ADB113012

Applicabile a:
BMW MINI 1.4i, 1.6i e 1.4TD 2001 > 2008

IT

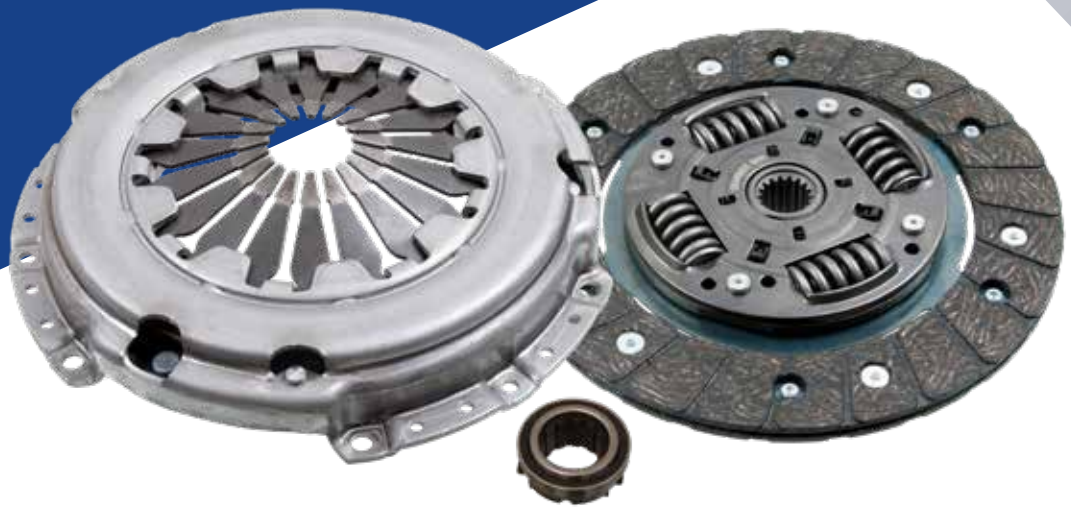

Kit frizione

Problema
Il veicolo presenta sintomi quali il mancato innesto della frizione, la selezione difficoltosa delle marce e la frizione stessa strappa.

Causa
L'area saldata sulla forcella della frizione può rompersi. Ciò consente alla forcella della frizione di flettersi durante il funzionamento, impedendo alla frizione di innestarsi completamente. (Fig. 1)

Soluzione
È indispensabile che la forcella della frizione e il tubo di guida vengano puliti e ispezionati accuratamente per verificare che non siano danneggiati quando la trasmissione viene smontata nell'ambito della sostituzione della frizione.

Si raccomanda di sostituire la forcella della frizione contemporaneamente alla frizione, poiché il guasto della forcella è un problema noto per i modelli MINI sopra elencati. La mancata identificazione e sostituzione di una forcella difettosa può causare problemi di gioco e difficoltà nella selezione delle marce. Si raccomanda inoltre di sostituire contemporaneamente le boccole del perno della forcella e il perno di bloccaggio.

Per ulteriori informazioni visita: **partsfinder.bilsteingroup.com**

I dati tecnici potrebbero variare

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com