Hochdruckpumpe PTA441-0001

TECHNISCHER HINWEIS ZUR MONTAGE

ACHTUNG!

Durch einen eingelaufenen bzw. verschlissenen Rollenstößel (OE-Nr: 06L 109 311) der Hochdruckpumpe kann es unter anderem zu

1. Geräuschen,
2. unrunden Motorlauf und
3. Fehlermeldungen (z. B. P0087; P2293)

kommen, obwohl die Hochdruckpumpe voll funktionsfähig ist.

PartsTec schreibt den Wechsel des Rollenstößels, PTA120-0043, bei Austausch der Hochdruckpumpe vor.
Der Rollenstößel ist im Zuge der Reparatur in jedem Fall auf Verschleiß zu prüfen. Es entsteht kein Mehraufwand.

Bei Arbeiten am Kraftstoffsystem sind die jeweiligen spezifischen Reparaturvorschriften bzw. Sauberkeitsregeln des Fahrzeugherstellers zwingend einzuhalten.

PartsTec bietet ebenfalls den Reparatursatz, Hochdruckpumpe PTA441-3000 an.

PTA441-0001

+

PTA120-0043

↓

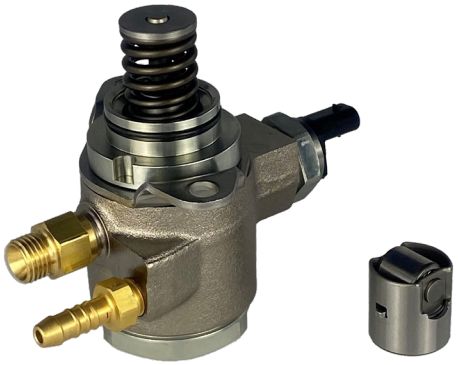

Reparatursatz PTA441-3000

Im Gewährleistungsfall muss ein Nachweis des erneuerten Rollenstößels und ein Fehlerspeicherprotokoll beigelegt werden.