LuK INFO TECHNIQUE

Force d’actionnement de l’embrayage trop élevée

Une affectation incorrecte de l’embrayage entraîne un dysfonctionnement

Fabricant : Mercedes Benz

Modèle : Atego I

Référence : 640 3014 09
640 3111 09

Pour l’affectation correcte des pièces, consulter notre catalogue

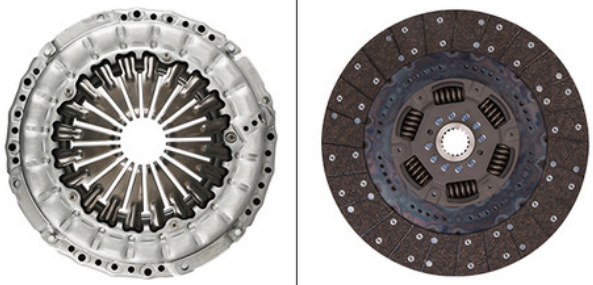

Image 1 : Kit d’embrayage 640 3014 09 (pour les véhicules avec servomoteur d’embrayage)

Il existe deux versions de l’actionneur d’embrayage sur les boîtes de vitesses manuelles du modèle de véhicule spécifié ci-dessus. Il existe une version avec servomoteur d’embrayage et une sans. Pour les modèles équipés d’un servomoteur d’embrayage, le kit d’embrayage 640 3014 09 doit être utilisé. Pour les modèles sans servomoteur d’embrayage, le kit d’embrayage 640 3111 09 doit être utilisé.

Le kit d’embrayage 640 3014 09 (pour modèles avec servomoteur d’embrayage) ne doit pas être installé dans un véhicule sans servomoteur d’embrayage. Sinon, l’embrayage ne pourrait pas être actionné ou serait très difficile à actionner et le véhicule ne pourrait pas être conduit.

Pour éviter une affectation incorrecte, le catalogue comprend des informations (pour véhicules avec/sans servomoteur d’embrayage) pour les kits d’embrayage correspondants. Ils permettent d’identifier clairement le kit à utiliser.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Version 12.2024 **LuK 0111** Sous réserve de modifications techniques
Les références OE mentionnées ne le sont qu’à titre comparatif
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT