



Vandens siurblio tarpinės remonto sprendimas

B07.530 | BMW


Kompanija „Elring“ siūlo vandens siurblio tarpinės remonto sprendimą BMW varikliams B46 B20 B, B48 B20 A/B ir B48 B16 A. Siūlomas sprendimas padės išvengti viso vandens siurblio keitimo.

Visų pirma reikia pašalinti seną tarpinę, naudojant tinkamus įrankius.


Prieš montuodami naują tarpinę įsitikinkite, kad paviršius yra švarus ir nėra likę nešvarumų. Turi būti užtepti sandarinimo taškai (žr. pav. Nr. 2) siekiant užtikrinti, kad montavimo metu tarpinė liktų tinkamoje vietoje. Sumontavę palaukite 30 minučių, kad EPDM tarpiklio veikimas būtų nepriekaištingas.




1.

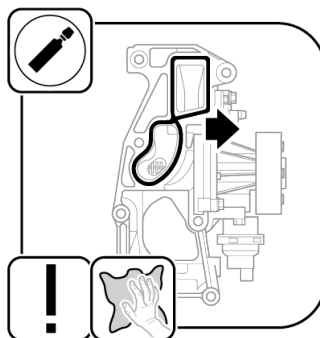

2.

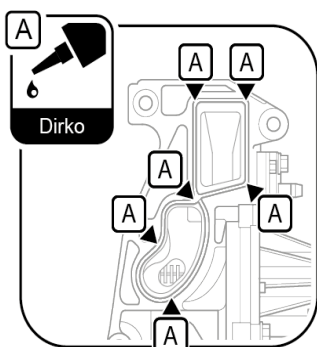

3.

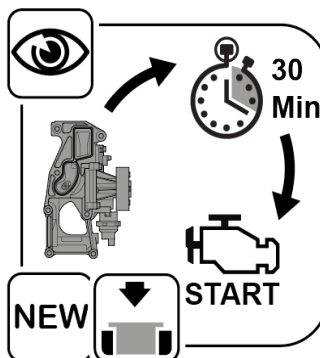

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 02/2024



Das Original