



febiEXAKT




Motor brisača

febi br. 22688

uporedni br. 202 820 23 08

odgovara za
Mercedes-Benz C-Class (W202)

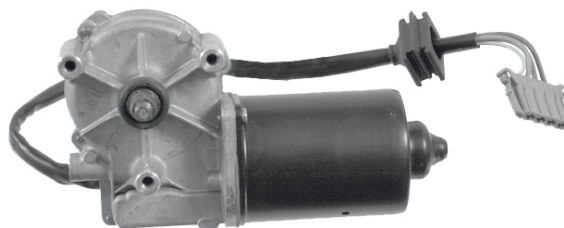

>> PROBLEM:

Prilikom rada motor brisača proizvodi buku, povremeno blokira ili se kvari.

>> UZROK:

Motor brisača aktivira zglobovi i mehanizam za podizanje i pokretanje ručice brisača (pogledajte sliku 1. i 2.). Usled spoljašnjih uticaja kod ovih elemenata može doći do problema i zastoja pri radu. Zupčanik motora je napravljen od plastike i lako se može oštetiti (pogledajte sliku 3. i 4.). Ako na plastičnom zupčaniku postoji oštećenje, on se ne može pravilno i u punoj meri aktivirati. Kao posledica toga brisač ne radi ispravno, stvara se buka prilikom rada ili čak potpuno ispada iz funkcije.

>> REŠENJE:

febi bilstein preporučuje da se pre ugradnje motora brisača febi 22688 proveriti da li kod zglobova i mehanizma za podizanje postoje zastoji pri radu. Ovo je značajno jer bi se tako mogla sprečiti prerana pojava kvara na motoru brisača.

