

## Criterios de cambio avanzados


Para facilitar la devolución al taller, TRW ha decidido ampliar los criterios para el cambio de las siguientes bombas de dirección eléctrica:

JER104, JER105, JER106, JER110, JER111, JER112, JER113, JER114, JER115, JER117, JER118, JER134, JER155, JER156, JER157, JER158, JER161, JER162, JER165, JER166, JER171 und JER174

Desde ahora se admiten los daños descritos a continuación:

### Falta de piezas de bloqueo (fig.1)

*¡Ningún otro daño en el zócalo del conector!*

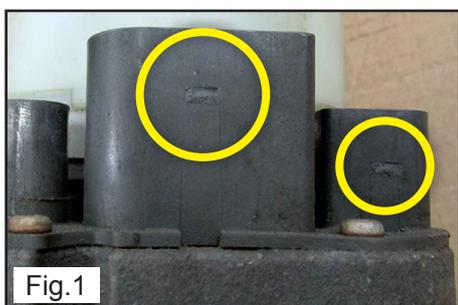

### Recipiente dañado (fig.2)

*¡Sin daños en las piezas internas!*




### Daños leves en la parte inferior de la carcasa (fig.3)

*¡Sin grietas!*




### Ligera deformación del zócalo del conector debido al calentamiento (fig.4)

*¡Ningún otro daño en el zócalo del conector!*

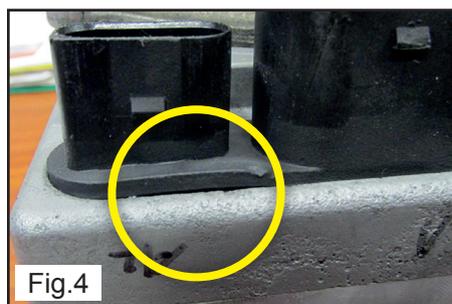

### Fijaciones que faltan (fig.5)

*¡Sin daños en la rosca o carcasa!*

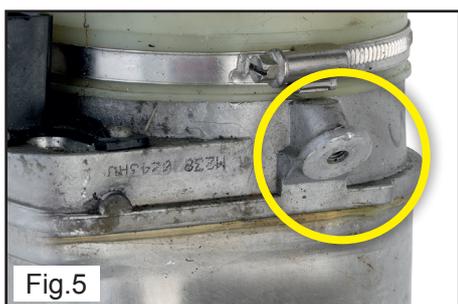

Los criterios principales para el cambio de bombas descritos en la información de servicio XZS116D ¡se deben cumplir!

