



SERVICE INFO – FAG 0041



Потенциал за изтичане на масло от задната ос

Неизправност на клапана на обезвъздушителя

Автомобилен
производител: DAF


Модели: CF
XF

Колесна главина кат.
номера: 723 5005 10
723 5020 10

Вижте каталога с части за текущото приложение

Задните оси на превозните средства, изброени по-горе, са оборудвани с клапан за обезвъздушаване, който позволява да се освободи свръхналягането, което се натрупва по време на работа, от корпуса на оста и предотвратява навлизането на влага и мръсотия.

Има доказателства, че клапаните за обезвъздушаване започват да работят по-малко ефективно или спират да работят изцяло след дълъг период на работа. Това може да доведе до натрупване на свръхналягане в корпуса на осите, което от своя страна може да повреди уплътненията на колесната главина и колесните лагери или да премести тези уплътнения извън позиция. Това води до изтичане на масло от колесните главини.

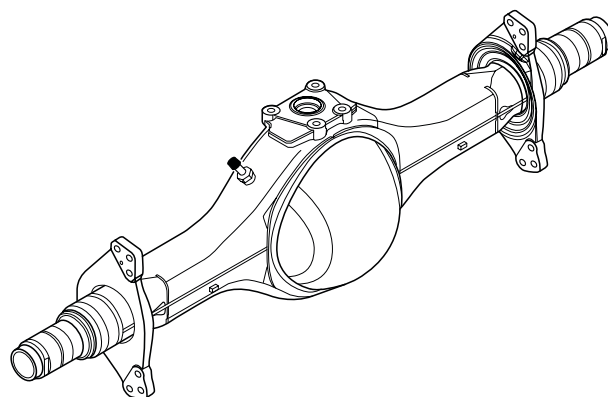

Фигура 1: Клапан за обезвъздушаване на оста за модел DAF CF или XF

Важно:

Клапанът за обезвъздушаване трябва винаги да се проверява при монтаж на нови колесни главини или колесни лагери или ако има изтичане на масло в тази област! Където е възможно, клапанът трябва да бъде демонтиран при извършване на проверката.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0041