



SERVICE INFO – INA 0054



Diferențe de ordin vizual la întinzătorul 533 0086 30

Producători: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modele:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motorizare:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D

Nr. OE:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808
VW-Gruppe: 028 903 315 N (piesă înlocuită)
028 903 315 R (piesă nouă)

Nr. identificare piesă: 533 0086 30

Versiunile indicate pot înlocui întinzătorul 533 0086 30. Schaeffler Automotive Aftermarket oferă în prezent versiunea indicată în Fig. 1.

Ambele versiuni respectă cerințele tehnice.

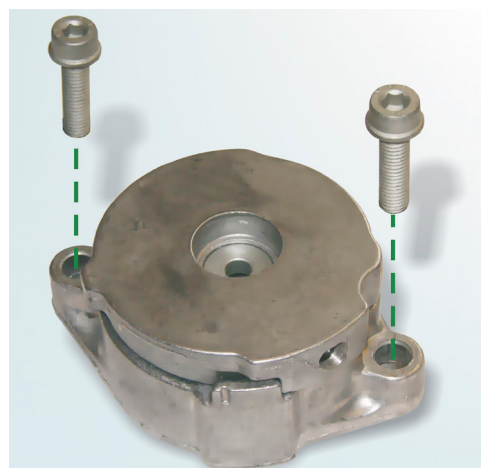


Figura 1: Design INA cu două șuruburi M8x35



Figura 2: Design cu două șuruburi M8x22

Notă:

Este obligatorie folosirea șuruburilor (M8x35) furnizate de către Schaeffler Automotive Aftermarket datorită grosimii mai mari a flanșei întinzătorului 533 0086 30 (Fig. 1).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!