



1/2

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Juego de reparación 533 0118 10

para la unidad tensora del grupo auxiliar

Fabricantes: Audi, Škoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A4, A6, A8

Škoda: Superb

Volkswagen: Passat

Motores: 2.5 TDI

N.º de artículo: 533 0118 10 (SET)

Todos los componentes de la unidad tensora (fig. 1) se han diseñado y construido para tener la misma vida útil y están sujetos al mismo desgaste. El desgaste es particularmente alto en los puntos de giro y fijación. Por ello, es aconsejable sustituir siempre la unidad tensora completa.



Fig. 1: unidad tensora completa

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece, por este motivo, un juego de reparación completo (pág. 2/ fig. 3) para los vehículos citados anteriormente.

El juego de reparación contiene, además de las piezas de desgaste, todas las piezas de fijación necesarias (fig. 2) y las instrucciones de montaje detalladas.

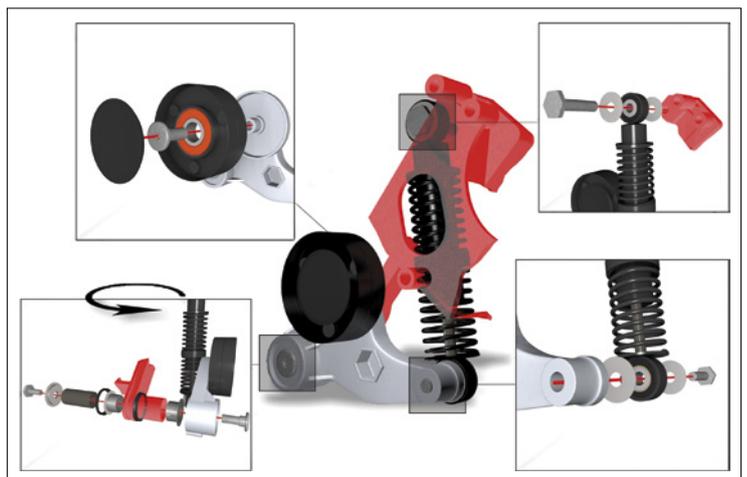


Fig. 2: vista general de las piezas de fijación

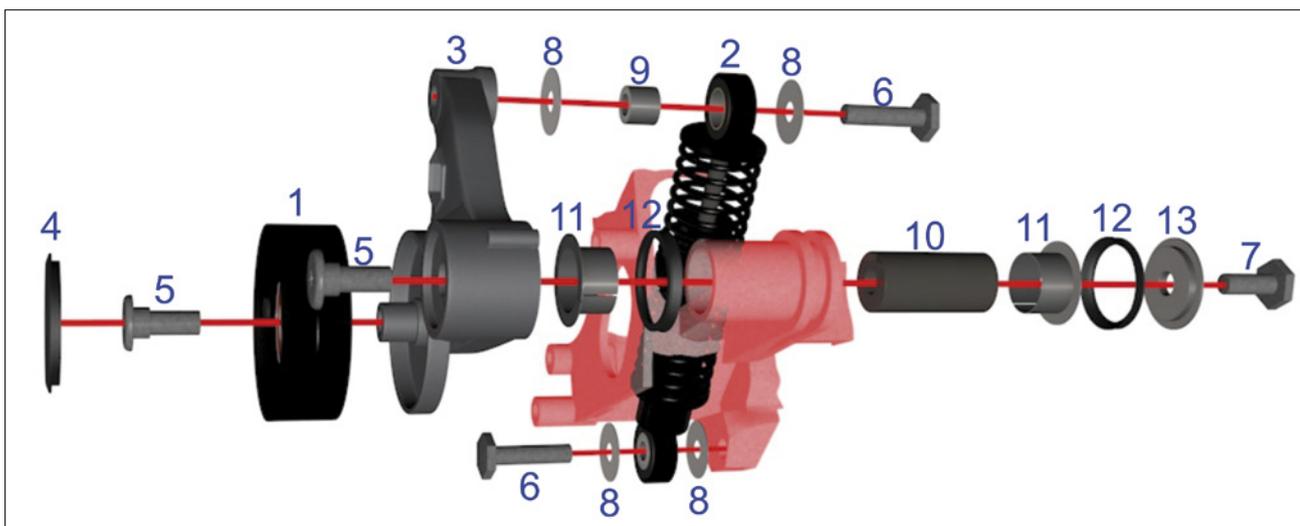


Fig. 3: 533 0118 10 – Juego de reparación INA para la unidad tensora

Contenido del juego de reparación 533 0118 10:

1	Polea tensora	531 0751 30	9	Casquillo Ø 8,2x12*
2	Amortiguador	533 0112 10	10	Perno M8x18x40*
3	Soporte	533 0115 10*	11	Cojinete de fricción Ø 18x20x12*
4	Tapa protectora*		12	Junta Ø 26 x 33 x 6
5	Tornillo de ajuste M8x10x25*		13	Arandela Ø 8,2x16*
6	Tornillo M8x32*			
7	Tornillo M8x20*			
8	Arandela Ø 8,2x24x1*			

*no disponible por separado

Para una reparación eficaz y duradera, Schaeffler Automotive Aftermarket recomienda sustituir todos los componentes del grupo auxiliar.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.