



INA SERVICE INFO



Spannarm 533 0075 30

Unbedingt Schraubenlänge beachten

Hersteller: Seat, Volkswagen

Modelle:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Motorcode: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Art.-Nr.: 533 0075 30
529 0089 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

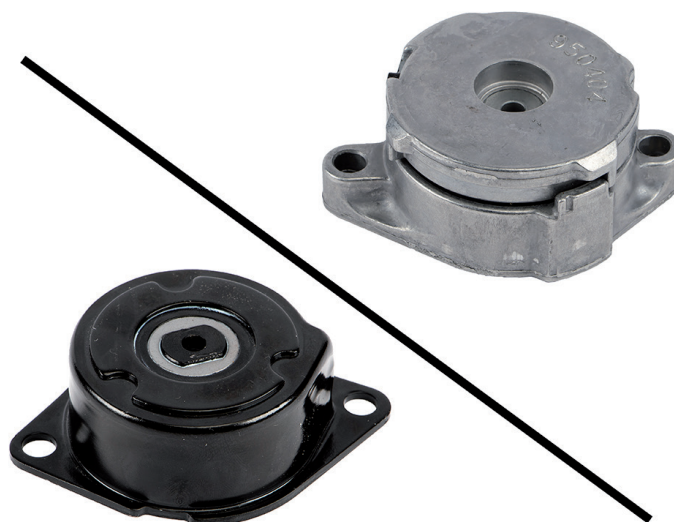


Bild: Links, neue Ausführung / rechts, alte Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm 533 0075 30 modifiziert. Dadurch werden bei der neuen Ausführung kürzere Schrauben für die Montage benötigt. Die Schrauben M8x35 ändern sich in M8x22.

Beim neuen Spannarm 533 0075 30 dürfen für die fachgerechte Reparatur nur Schrauben mit dem Maß M8x22 verwendet werden!

Die Service Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen Ausführung (Bild rechts) und der neuen Ausführung (Bild links).

In der Umstellungsphase kann es zu Mischbeständen kommen.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT