



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Brazo tensor 533 0075 30

Se debe tener en cuenta la longitud de los tornillos

Fabricantes: Seat, Volkswagen

Modelos:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Código del motor: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Nº de artículo: 533 0075 30
529 0089 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

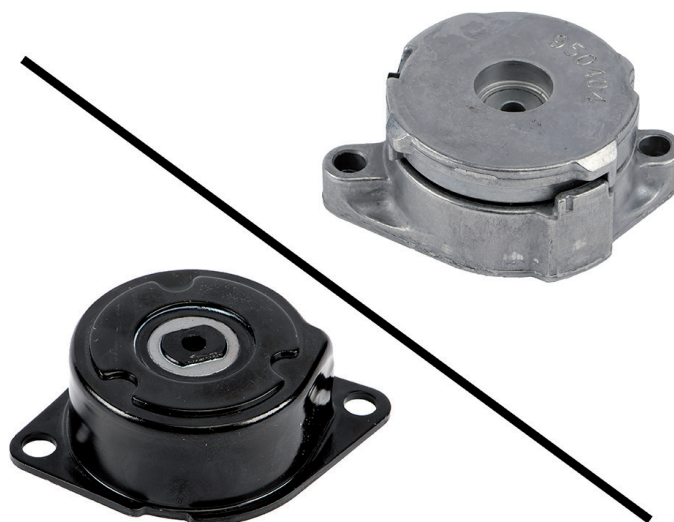


Figura: A la izquierda, modelo nuevo; a la derecha, modelo antiguo

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el brazo tensor 533 0075 30. Por consiguiente, se necesitan tornillos más cortos para montar el nuevo modelo de forma profesional. Los tornillos M8x35 se sustituyen por tornillos M8x22.

En el nuevo brazo tensor 533 0075 30, solo se pueden utilizar tornillos con la medida M8x22 para realizar reparaciones profesionales!

La información de servicio muestra las características ópticas del modelo anterior (figura a la derecha) y el modelo nuevo (figura a la izquierda).

Durante la fase de transición es posible que se mezclen ambos modelos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REP>XPERT