



## INA INFORMAZIONE TECNICA



# Braccio tenditore 533 0075 30

Osservare assolutamente la lunghezza delle viti

Produttori: Seat, Volkswagen

Modello:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Codice motore: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

N. art.: 533 0075 30  
529 0089 10

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento al catalogo

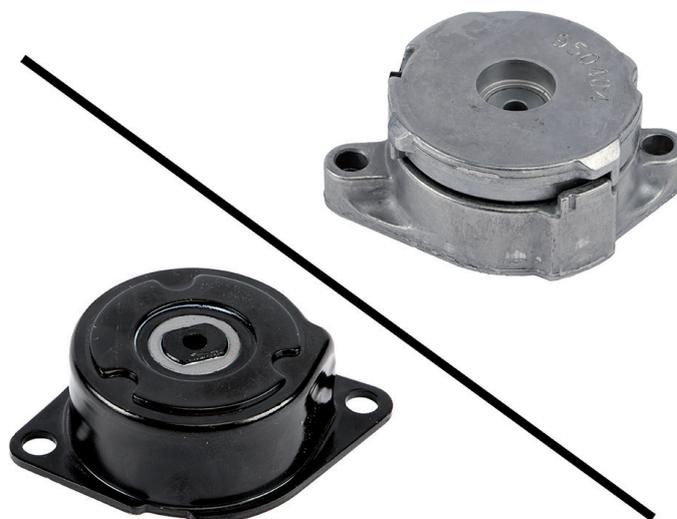


Figura: Sinistra, nuova versione - destra, vecchia versione

In seguito al costante perfezionamento dei nostri prodotti, il braccio tenditore 533 0075 30 è stato modificato. Per questo motivo, per un montaggio a regola d'arte nella nuova versione sono necessarie viti più corte. Le viti M8x35 devono essere modificate in M8x22.

Per il nuovo braccio tenditore 533 0075 30, per una riparazione a regola d'arte devono essere impiegate soltanto viti di dimensione M8x22!

L'informazione di servizio illustra le caratteristiche visive della versione prodotta finora (figura a destra) e della versione più recente (figura a sinistra).

Durante la fase transitoria potranno essere disponibili entrambi i prodotti.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.  
Business Division Automotive Aftermarket  
Via Varesina 158/162, 20156 Milano  
Tel. 02 8450 4391  
assistenza-aftermarket@schaeffler.com  
www.repxpert.it

SCHAEFFLER  
REPXPERT