

Blue Print ADT37025, ADT37039, ADT37063



Applicazioni:
Toyota Rav4 2.0VVTi (Modello ACA20/21 - 1AZ-FE)



IT

TOYOTA RAV4 – IDENTIFICAZIONE POSIZIONE SONDA LAMBDA SECONDO CODICE D'ERRORE


I modelli Toyota RAV4 2.0 VVTi costruiti tra Maggio 2000 e Luglio 2003 (modelli ACA20 e ACA21) sono equipaggiati con quattro sonde lambda.

Due pre-catalizzatore e due post-catalizzatore.

Questi sensori appaiono nel catalogo Blue Print lato sinistro/lato destro oppure superiori/inferiori. Nella diagnostica e nella maggior parte dei manuali di riparazione, fanno riferimento a questi sensori come Sensore 1/Sensore 2 e Bancata 1/Bancata 2

esempio P0057 - Bancata 2 Sensore 2

malfunzionamento del circuito riscaldamento

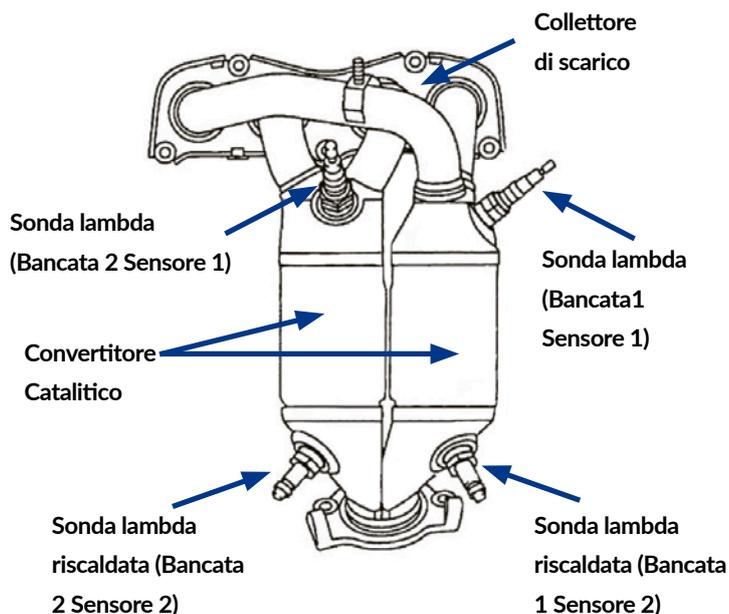

Per aiutarvi a selezionare il corretto sensore Blue Print, è necessario conoscere le seguenti informazioni:

Bancata 1 = Lato sinistro

Bancata 2 = Lato destro

Sensore 1 = Superiore

Sensore 2 = Inferiore

Quindi, il codice di errore "Bancata 2 Sensore 2", si riferisce ad un problema sul circuito della sonda lambda lato destro inferiore.

Quando una di queste sonde lambda non funziona correttamente, genera l'accensione della spia gestione motore sul quadro strumenti.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com