
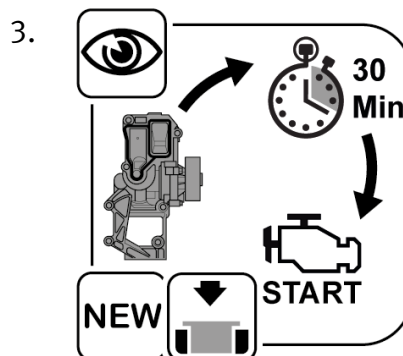
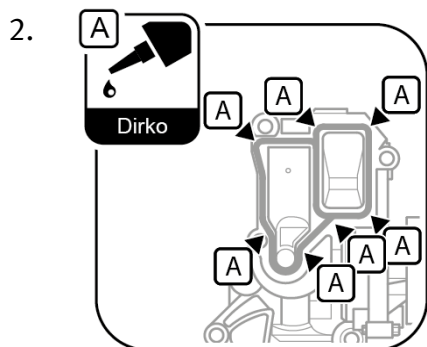
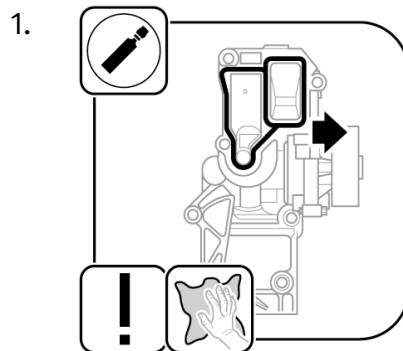


Решение за ремонт на уплътнението на водната помпа

B47.470 | Подходящ за BMW | MINI

Elring предлага решение за ремонт на уплътнението на водната помпа за двигатели B32 S15 A, B38 A15 A, B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 A и B48 A20 B. Така се избягва необходимостта от подмяна на цялата водна помпа.

Старото уплътнение първо се отстранява с помощта на подходящ инструмент. Преди монтажа се уверете, че повърхността е чиста и без остатъци. Точките за полагане на уплътнителната смес трябва да бъдат приложени съгласно Фигура № 2, за да се гарантира, че уплътнението ще остане на правилното място по време на монтажа. За да сте сигурни, че EPDM уплътнението функционира перфектно, трябва да изчакате 30 минути след монтажа.

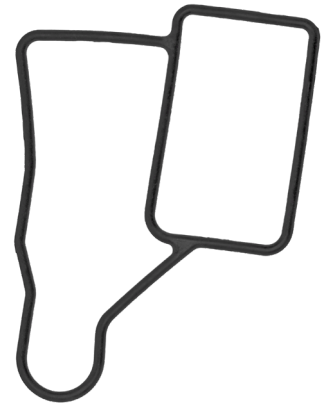

471.501 | 006.553

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 09/2025



Das Original