
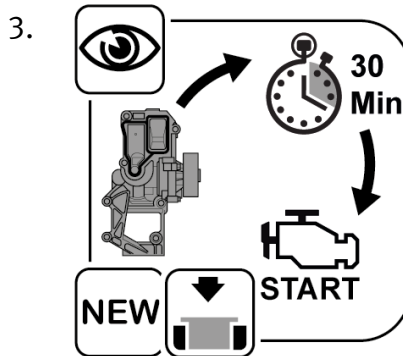
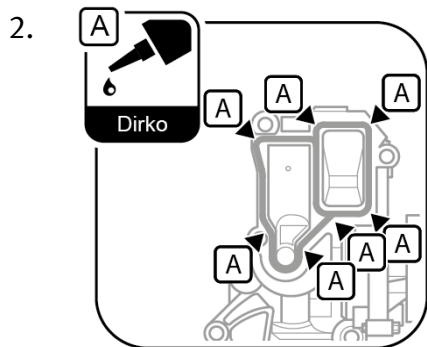
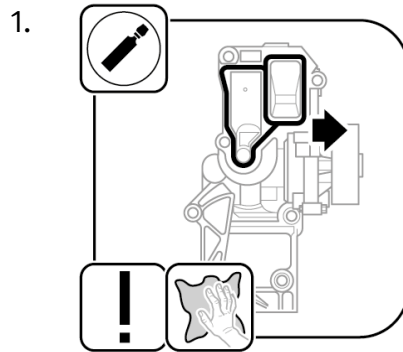


Vandens siurblio tarpinės remonto sprendimas

B47.470 | Tinka BMW | MINI

Kompanija „Eling“ siūlo vandens siurblio tarpinės remonto sprendimą BMW varikliams B32 S15 A, B38 A15 A, B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 A ir B48 A20 B. Siūlomas sprendimas padės išvengti viso vandens siurblio keitimo.

Visų pirma reikia pašalinti seną tarpinę, naudojant tinkamus įrankius. Prieš montuodami naują tarpinę įsitikinkite, kad paviršius yra švarus ir nėra likę nešvarumų. Turi būti užtepti sandarinimo taškai (žr. pav. Nr. 2) siekiant užtikrinti, kad montavimo metu tarpinė liktų tinkamoje vietoje. Sumontavę palaukite 30 minučių, kad EPDM tarpiklio veikimas būtų nepriekaištingas.

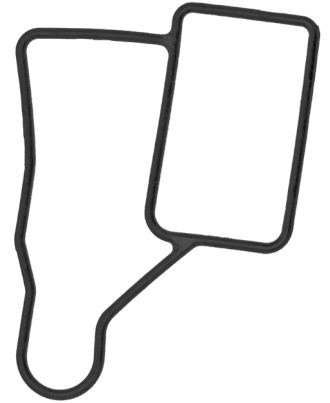

471.501 | 006.553

ElingKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 09/2025



Das Original