
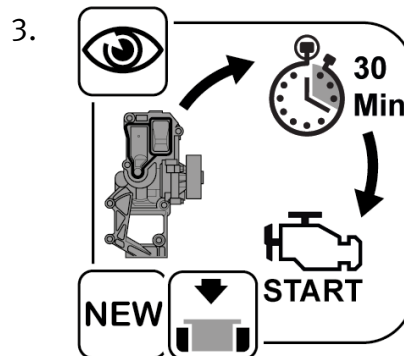
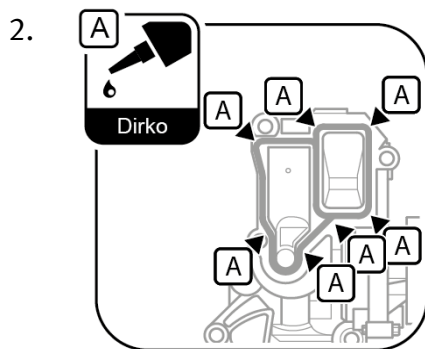
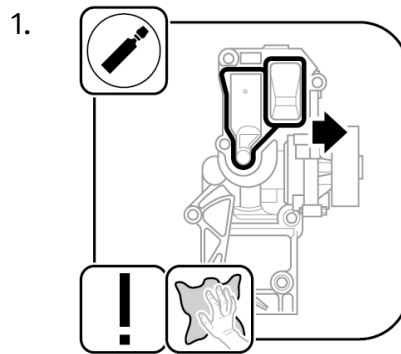


Soluție de reparație pentru garnitura pompei de apă B47.470 | Potrivit pentru BMW | MINI

Elring oferă o soluție de reparații pentru garniture aferente pompei de apă pentru motoarele BMW B32 S15 A, B38 A15 A, B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 A și B48 A20 B. Astfel se evită înlocuirea întregii pompe de apă.

Vechea garnitură se îndepărtează mai întâi cu ajutorul unei unelte adecvate. Înainte de instalare, asigurați-vă că suprafața este curată și lipsită de reziduuri. Punctele de etanșare (a se vedea figura nr. 2) trebuie să fie aplicate pentru a se asigura că garnitura rămâne în locul corect în timpul instalării. Pentru a vă asigura că garnitura EPDM funcționează perfect, trebuie să așteptați 30 de minute după ce s-a finalizat procesul de instalare.

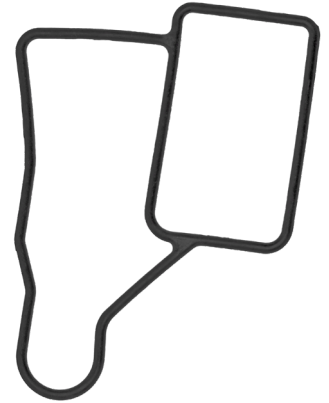

471.501 | 006.553

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 09/2025



Das Original