

SERVICE-INFO



Optické rozdiely v prípade napínača remeňa 533 0086 30

Výrobca: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modely:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motory:

1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D


OE-č.:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808


VW-Gruppe: 028 903 315 N (doterajšie)
028 903 315 R (aktuálne)

Obj. č.:

533 0086 30

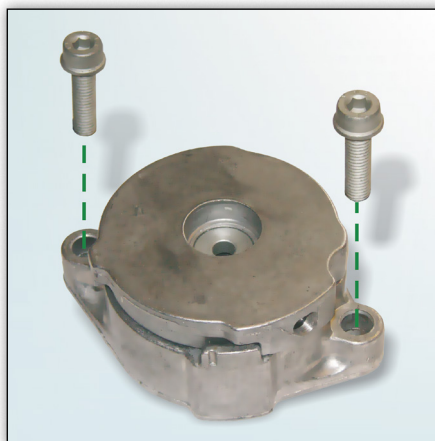

Obrázok 1: INA – vyhotovenie so dvomi skrutkami M8x35

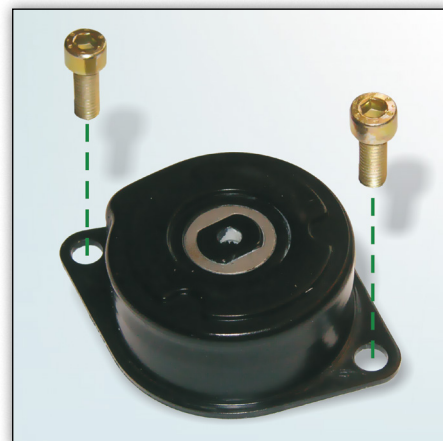

Obrázok 2: Vyhotovenie so dvomi skrutkami M8x22

Pri výmene napínača remeňa 533 0086 30 môžu byť na vozidle namontované zobrazené verzie. Schaeffler Automotive Aftermarket ponúka v súčasnosti varianty znázornené na obrázku 1.

Obe vyhotovenia zodpovedajú technickým požiadavkám.

Pokyn:

Bezpodmienečne je nutné použiť spoločnosť Schaeffler Automotive Aftermarket dodané skrutky (M8x35) z dôvodu vyššej hrúbky príruby napínača remeňa 533 0086 30 (obrázok 1).



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu
www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo
v RepXpert na adrese **www.RepXpert.com**.

Stav 03.2010

INA 0054

Technické zmeny vyhradené

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Aftermarket GmbH & Co. KG

Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

