



INA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Funcionamento silencioso do motor

Substituição da polia rígida por uma polia livre do alternador

Fabricantes: Ford


Modelos: Ranger

Ano de fabrico: a partir de 2011

Motores: 2.2 D, 3.2 D

Nº de artigo: 535 0128 10

Consulte a correta identificação nos catálogos.

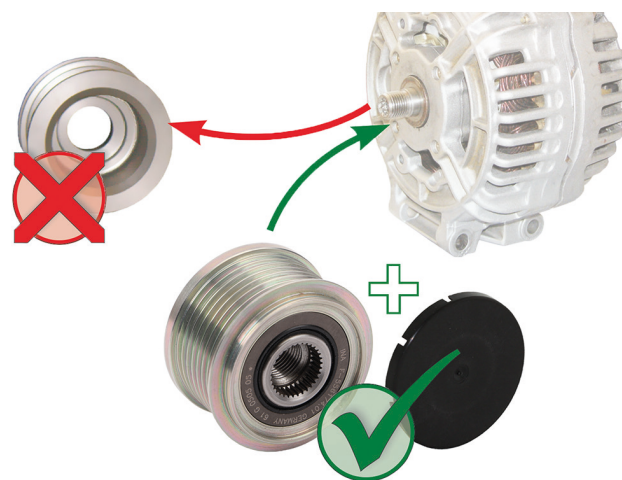

Cambio de polia rígida a uma polia livre de alternador

No veículo mencionado, podem ocorrer danos no sistema de correia auxiliar devido a um funcionamento instável do motor, o que, por sua vez, costuma ocorrer devido à polia rígida do alternador.

O fabricante do veículo já está a substituir a polia rígida dos alternadores por uma polia livre.

Por esse motivo, sempre que o veículo for à oficina, deve-se confirmar que o alternador foi atualizado.

Se continuar a haver uma polia rígida montada, deve ser substituída pela polia livre do alternador 535 0128 10. Além disso, é obrigatório confirmar que todos os componentes do sistema auxiliar funcionam corretamente e realizar as substituições necessárias.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

SCHAEFFLER
REPXPERT