



## Bulletin Technique N° 163

# Démarreur 020674

MAJ 07.2013

## ÉLECTRICITÉ MOTEUR

TRANSMISSION  
DIRECTION  
CLIMATISATION  
SUSPENSION  
PIÈCES MOTEUR  
FREINAGE  
ACCESSOIRES




# 020674

Les véhicules sur lesquels se monte ce démarreur souffrent d'une contamination excessive de poussière d'acier produite par la dégradation du volant bi-masse. Cette poussière vient ensuite contaminer les aimants permanents, la roue libre et le réducteur du démarreur.

Les symptômes connus sont :

- Un clic au démarrage mais sans engagement du pignon
- Un fonctionnement intermittent ou bruyant du démarreur

Avant tout changement du démarreur, il convient de contrôler l'état du volant bi-masse, et si nécessaire de le remplacer.

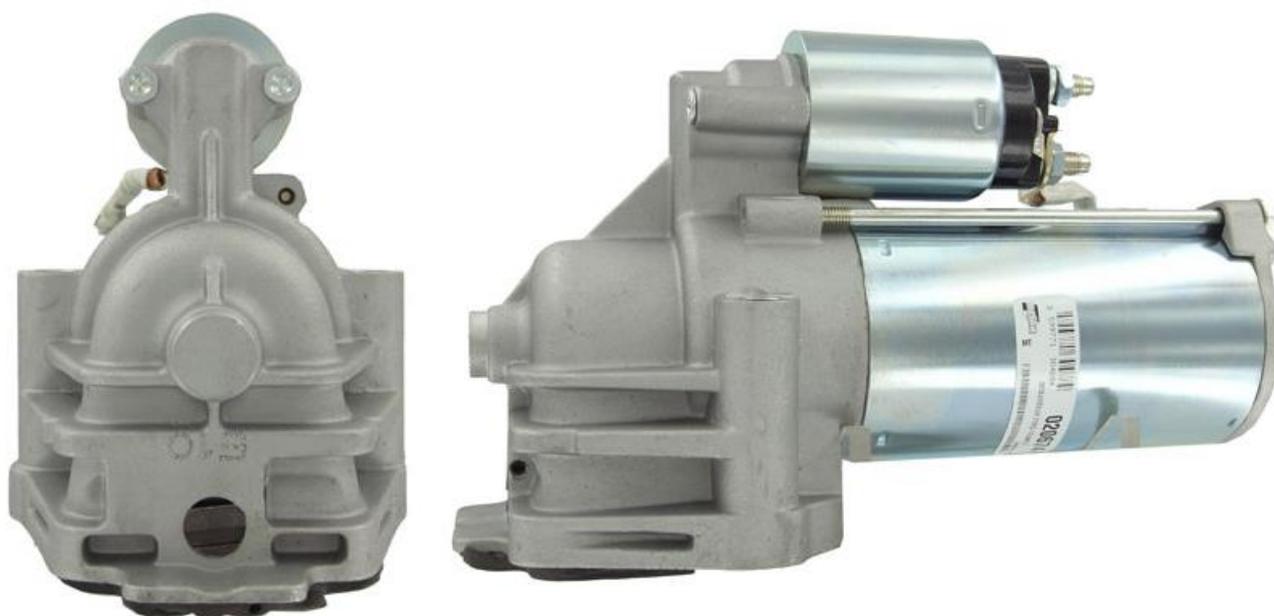

**TOUTE DEMANDE DE GARANTIE POUR UN DEMARREUR CONTAMINE PAR CETTE POUSSIERE SERA REFUSEE**